


改善箇所説明図

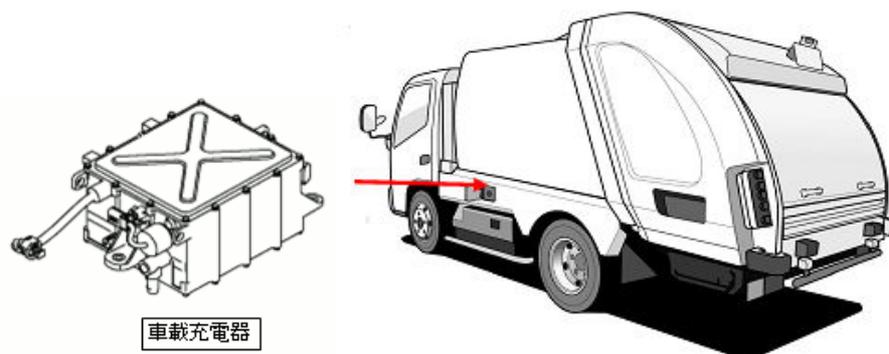

【不具合の内容】

作業装置駆動用バッテリーの普通充電器において、制御基板の製造が不適切なため、制御基板上的コンデンサに亀裂が発生するものがあります。そのため、そのまま使用を続けると、コンデンサが短絡して過電流が流れ、基板上の抵抗が破損・断線し、駆動用バッテリーの普通充電が不能となるおそれがあります。また、高電圧ヒューズが断線し、補機用バッテリーの充電がされなくなるおそれがあります。

【改善の内容】

全車両、車載充電器を良品に交換します。

【識別方法】

充電口カバーのヒンジ取付ボルトに、黄色のペイントを塗布します。